

D

## Schutz-Pads

Seite 2-3

Tank-Pads • Seitentank-Pads • Deko-Pads  
• Tankdeckel-Pads

## Allgemeine Aufkleber Seite 5

Dekore • Nabenkappen • Länderflaggen u.v.m

EN

## Protective Pads

Page 2+4

Tank Pads • Side Tank Pads • Decorative Pads  
• Tank Cap Pads

## Adhesive stickers Page 5

Decorations • Hub caps • Country flags and  
much more

## ACHTUNG KEINE REKLAMATION BEI



① **Nicht über zu starke Sicken, Kanten und Biegungen kleben**, die Klebefläche kann sonst nicht richtig anhaften!



② Ein Klebeversuch über Sicken lässt das Material zu sehr unter Spannung stehen und **löst sich nach kurzer Zeit**.



③ **Nicht knibbeln/knaupeln!** Beschädigungen welche durch Löse- oder Korrekturversuche entstehen, stellen keinen Mangel am Produkt dar.

Nach der Verklebung gibt es keine Korrekturmöglichkeit mehr, ohne das Pad oder die Aufkleber zu beschädigen. **Vor allem bei Aufklebern mit einer dreidimensionalen Beschichtung, wie unseren Schutzpads**, ist dies wichtig. Daher gilt: Nicht auf Sicken oder zu starken Biegungen aufkleben.

## ATTENTION NO COMPLAINTS IF



① **Do not apply the adhesive over beading, edges and bends that are too sharp**, otherwise the adhesive surface cannot



② Attempting to apply the adhesive to beading will cause the material to be under too much tension and **will come loose after a short time**.



③ **No correction is possible after application.** Damage caused by attempts to remove or adjust the material does not constitute a defect in the product.

After applying the adhesive, there is no possibility of correction without damaging the pad or the stickers. **This is especially important for stickers with a three-dimensional surface, like our protective pads.** Therefore the following applies: do not apply to beading or excessively sharp bends.

# Verklebe Anleitung

## Application instructions



+++ WICHTIGE INFORMATIONEN +++  
+++ IMPORTANT INFORMATION +++



mind. +15°C beim Verkleben  
min. +15°C when applying



stark erhitzten Lack vermeiden  
Avoid strongly heated coatings



24h nach Verklebung warten  
Wait 24 hours after application



Pflegehinweise  
Care instructions



Aufkleber entfernen



D

### Du brauchst

- einen geeigneten, milden Reiniger
- ein fusself- und staubfreies Putztuch
- eine Schere
- ein Lineal
- leicht ablösbares Klebeband (Malerkrepp)

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Die zu beklebende Oberfläche muss **sauber, trocken und fettfrei** sein. Auch Untergründe die augenscheinlich sauber sind, müssen gereinigt werden, sodass sie **fett-, öl-, wachs- und silikonfrei** sind. Nicht auf bereits beschädigten Lacken oder unsachgemäß verarbeiteten Lacken verkleben. Keine Nassverklebung anwenden. Keine Gewährleistung der vollen Klebekraft auf rauen oder pulverbeschichteten Lacken. **Schäden die durch diese Versuche entstehen, können nicht reklamiert werden.**

Verklebung bei mind. +15°C - diese Temperatur **muss dauerhaft 24h** gegeben sein.

Nicht bei direkter, starker Sonneneinstrahlung verkleben.

Die **maximale Klebekraft** ist erst nach mind. 24 Stunden gegeben.

- Während der ersten Wochen sind die Aufkleber sehr vorsichtig zu reinigen, danach reicht eine pflegliche und normal / vorsichtige Behandlung (keine aggressiven Reiniger verwenden).
- Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte - wenn möglich - vermieden werden, bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.

Unsere Aufkleber lassen sich wieder lösen, indem du diese mit einem handelsüblichen Föhn anwärmst und Stück für Stück

EN

### You need

- a suitable, mild cleaner
- a lint- and dust-free cleaning cloth
- a scissors
- a ruler
- easily removable adhesive tape (painter's tape)

Please do not hesitate to contact us if you have further questions.

The surface to be adhered to must be **clean, dry and free of grease**. Even surfaces that seem to be clean must be wiped down so that they are free of **grease, oil, wax and silicone**. Do not apply to previously damaged or improperly processed coatings. Do not use wet bonding. No guarantee of full adhesive strength on rough or powder-coated paints. **Damage caused by these approaches cannot be taken into account in a complaint.**

Apply stickers at min. +15°C - this temperature **must be maintained continuously for 24 hours**.

Do not apply in direct, strong sunlight.

The **maximum adhesive strength** is only achieved after at least 24 hours.

- During the first weeks the stickers must be cleaned very carefully, after that a careful and normal / careful treatment is sufficient (do not use harsh cleaners).
- Cleaning with a high pressure washer should be avoided - if possible - or a minimum distance of 50 cm should be maintained.

Our stickers can be removed by warming them with a standard hairdryer and removing them carefully, piece by piece.



PDF Vorlage auf: [shop.tankpad-felgenrandaufkleber.de/faq-downloads.html](http://shop.tankpad-felgenrandaufkleber.de/faq-downloads.html) herunterladen oder anfordern, in Originalgröße (M 1:1) ausdrucken.



Endposition vor dem Verkleben ausmessen und mit leicht ablösbarem Klebeband (z.B. Malerkrepp) markieren.



PDF Ausdruck entfernen ...



und nochmal grob von Fingerabdrücken o.ä. reinigen.



Form grob zurechtschneiden. (Bei Produkten mit Transfer-Tape - nicht zu viel wegschneiden!)



Das Material beim Verkleben **NICHT durch ziehen auf Spannung** bringen!



Es empfiehlt sich das Pad von der Mitte heraus nach außen aufzukleben. **Nicht mit zu viel Kraft anpressen um dadurch das Material nicht unnötig zu „schieben“**, Sondern mit normaler, angepasster Kraft feststreichen.



Transfer-Tape flachwinklig und langsam abziehen.




Nochmal feststreichen - anschließend mind. 24h warten. **Nicht mehr knibbeln / knaupeln es gibt keine Korrekturmöglichkeit mehr ohne das Pad zu beschädigen!** (s. Bilder Seite 1)


### Hinweis

Bei unseren Seitentank-Pads, Tankdeckel-Pads oder Deko-Pads gehst du genauso vor. Vorab immer die zu beklebende Stelle abmessen und anschließend wie beschrieben sauber verkleben.

Bitte lies dir die Anleitung sorgfältig durch! Vor dem Verkleben empfiehlt es sich die Pads oder Aufkleber einmal an der Endposition anzuhalten.

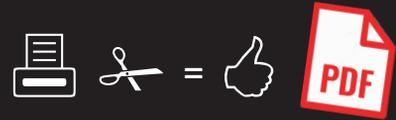

Bei Bedarf PDF anfordern.

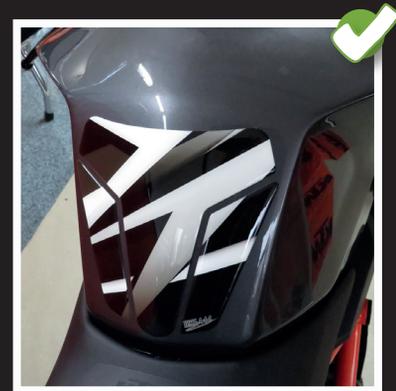

Unsere Pads sind für leichte dreidimensionale Biegungen geeignet.



Es empfiehlt sich zwischen dem Pad und stärkeren Sicken / Kanten einen Abstand von ca. 3 mm einzuplanen. Die Klebefläche kann sonst nicht richtig anhaften! Durch die entstehende Spannung im Material, hebt sich das Pad u. U. nach kurzer Zeit wieder ab (s. Bilder Seite 1).



Download or request PDF document at: [shop.tankpad-felgenrandaufkleber.de/faq-downloads.html](http://shop.tankpad-felgenrandaufkleber.de/faq-downloads.html), print out in original size (M 1:1)



Measure end position before applying glue and mark with easily removable adhesive tape (e.g. paint masking tape).



Delete PDF printout ...



and clean again to remove fingerprints or other similar marks.



Cut the shape roughly to size. (For products with transfer tape - do not cut away too much!)



**DO NOT** apply tension to the material by **pulling it!**



It is recommended to apply the pad from the center outwards. **Do not apply too much pressure in order to avoid unnecessary „shifting“ of the material.** Instead, apply with normal, controlled force.



Pull off transfer tape slowly and at a flat angle.



Press again - then wait at least 24 hours. **Do not nibble or pinch the pad - there is now no possibility of correction without damaging the pad!** (see pictures page 1)

**Tip**

Proceed in the same way with our side tank pads, tank cap pads or decorative pads. Always measure the area to be applied in advance and then perform a proper application as described.


Please read the instructions carefully! Before applying the pads or stickers, it is recommended to place them in their final position one time.



Request PDF if required.




Our pads are suitable for slight three-dimensional bends.

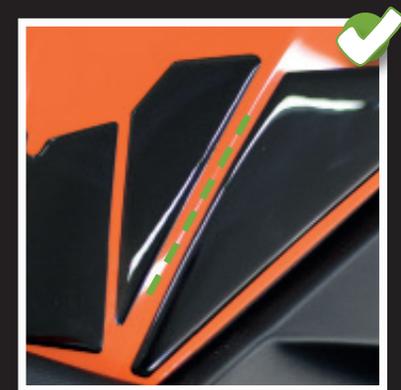

It is recommended to allow a distance about 3 mm between the pad and thicker beading / edges. Otherwise the adhesive surface cannot adhere properly! Due to the resulting tension in the material, the pad may lift off again after a short time (see pictures page 1).

+++ WICHTIGE INFORMATIONEN +++  
+++ IMPORTANT INFORMATION +++

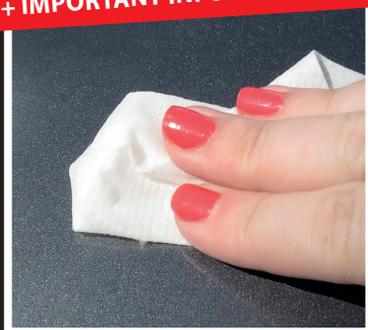

mind. +15°C beim Verkleben  
min. +15°C when applying



stark erhitzte Oberfläche vermeiden  
Avoid strongly heated areas



24h nach Verklebung warten  
Wait 24 hours after application



Pflegehinweise  
Care instructions



Aufkleber entfernen  
Remove sticker



D

Die zu beklebende Oberfläche muss **sauber, trocken und fettfrei** sein. Auch Untergründe die augenscheinlich sauber sind, müssen gereinigt werden, sodass sie **fett-, öl-, wachs- und silikonfrei** sind. Nicht auf bereits beschädigten oder unsachgemäß verarbeiteten Oberflächen verkleben. Keine Nassverklebung anwenden. Keine Gewährleistung der vollen Klebekraft auf rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen. **Schäden die durch diese Versuche entstehen, können nicht reklamiert werden.**

Verklebung bei mind. +15°C - diese Temperatur **muss dauerhaft 24h** gegeben sein.

Nicht bei direkter, starker Sonneneinstrahlung verkleben.

Die **maximale Klebekraft** ist erst nach mind. 24 Stunden gegeben.

- Während der ersten Wochen sind die Aufkleber sehr vorsichtig zu reinigen, danach reicht eine pflegliche und normal / vorsichtige Behandlung (keine aggressiven Reiniger verwenden).
- Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte - wenn möglich - vermieden werden, bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.

Unsere Aufkleber lassen sich wieder lösen, indem du diese mit einem handelsüblichen Föhn anwärmst und Stück für Stück vorsichtig ablöst.

EN

The surface to be adhered to must be **clean, dry and free of grease**. Even surfaces that seem to be clean must be wiped down so that they are free of **grease, oil, wax and silicone**. Do not apply to previously damaged surface areas. Do not use wet bonding. No guarantee of full adhesive strength on rough or powder-coated areas. **Damage caused by these approaches cannot be taken into account in a complaint.**

Apply stickers at min. +15°C - this temperature **must be maintained continuously for 24 hours**.

Do not apply in direct, strong sunlight.

The **maximum adhesive strength** is only achieved after at least 24 hours.

- During the first weeks the stickers must be cleaned very carefully, after that a careful and normal / careful treatment is sufficient (do not use harsh cleaners).
- Cleaning with a high pressure washer should be avoided - if possible - or a minimum distance of 50 cm should be maintained.

Our stickers can be removed by warming them with a standard hairdryer and removing them carefully, piece by piece.





*Gestalte dein eigenes Pad.  
Create your own pad.*

**SONDERANFERTIGUNG gewünscht?**  
Kein Problem. Schreib uns einfach an.  
Unser Team steht dir zur Verfügung.

**ZUM SHOP**



**BIKE-label** | Am Sommerbad 28 | 06132 Halle (S.) | info@bike-label.de | www.bike-label.de

